

HOLOSUN

HS507C X2

Viseur réflexe

Manuel de l'utilisateur



Point circulaire rouge

www.holosun.com

Merci d'avoir choisi le viseur point rouge ouvert HOLOSUN HS507C X2. Ce viseur point rouge ouvert est conçu pour être utilisé sur un pistolet ou une carabine. Son design épuré, la technologie Shake Awake™ et notre système d'alimentation double Solar Fail Safe™ en font le viseur idéal pour les armes légères.

Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

Modèle

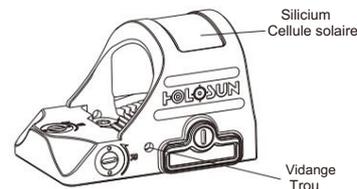


Fig 1 Viseur reflex HS507C X2

Avis importants

1. Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre en retirant toutes les munitions et tous les chargeurs de l'arme à feu et en vérifiant que la chambre est vide avant l'installation et le remplacement de la batterie.
2. Veuillez conserver l'emballage si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie.

Objectif

Un objectif incliné fait partie de la conception des viseurs optiques réflex/réfléchissants. Afin de créer une réflexion appropriée du réticule/point

L'objectif doit être perpendiculaire à la LED. Comme la LED est montée sur le côté du tube interne,

l'objectif sera incliné dans cette direction.

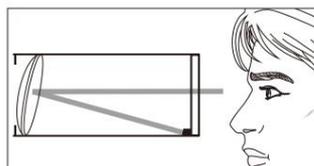


Fig2

Caractéristiques

- 1) Trois modes de fonctionnement : automatique, manuel, verrouillage.
- 2) Trois options de réticule : cercle et point 32 MOA, point 2 MOA uniquement et cercle 32 MOA uniquement.
- 3) Shake Awake - Mouvement activé avec rappel du dernier réglage.
- 4) Sans parallaxe, soulagement oculaire illimité.
- 5) Des trous de drainage situés des deux côtés de l'optique permettent à l'excès d'eau de s'écouler dans des conditions humides.
- 6) Boîtier en aluminium 7075 fraisé CNC. 7) 10 réglages de luminosité compatibles avec la lumière du jour et 2 réglages de luminosité compatibles avec la vision nocturne.
- 8) Taille de la fenêtre 0,63 x 0,91 pouces.
- 9) Certifié IP67.

Batterie

1. Fonctionne avec notre système d'alimentation double Solar Fail Safe™ (cellule solaire et batterie interne). Une pile au lithium CR1632 de haute qualité est incluse à l'achat.

Attention : ne pas utiliser de batterie rechargeable.

2. Une batterie de haute qualité peut alimenter cet appareil jusqu'à 10 000 heures (point + cercle) ou 50 000 heures (point) au réglage 6.

3. Remplacement de la batterie (Fig 4) :

a. Retirez la batterie :

- i. Retirez le bac à piles vis.
- ii. Utilisez l'outil inclus comme levier dans les fentes du plateau de batterie pour retirer le plateau de batterie et la batterie.

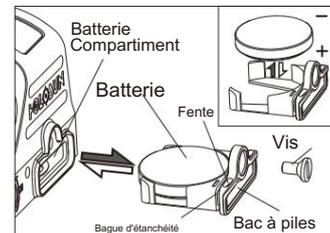


Fig 4

b. Installation de la batterie :

- i. Insérez la batterie dans le support de batterie avec le côté POSITIF orienté vers le BAS.
- ii. Insérez et appuyez sur le plateau dans le compartiment à piles.
- iii. Serrez la vis du plateau de batterie.

Attention :

La perte ou l'endommagement de la bague d'étanchéité peut provoquer une fuite d'eau dans le compartiment, ce qui pourrait endommager le produit.

Installation sur une diapositive

REMARQUE : Le HS507C est compatible avec certaines interfaces de montage standard actuellement disponibles. Pour obtenir un plan d'encombrement, Contactez Holosun.

1. Placez le HS507C sur une plaque coulissante ou adaptatrice compatible.
2. Utilisez soit les vis fournies avec votre glissière, soit celles de votre armurier, et serrez-les à 15 pouces/livres à l'aide d'un frein-filet non permanent (moyen/bleu). (Fig. 5)
3. Vérifiez les dégagements appropriés et le fonctionnement de l'arme à feu avant utilisation.

Système multi-réticule

Le réticule par défaut pour cela

le viseur est un point de 2MOA centré dans un cercle de 32MOA avec quatre points de positionnement.

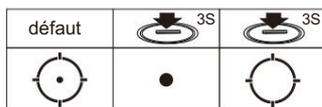


Fig 3

Le diamètre du réticule circulaire représente environ 32" à 100 yards (81 cm à 100 mètres). Maintenez le bouton "-" enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre les trois réticules (Cercle + Point, Point ou Cercle) dans cet ordre.

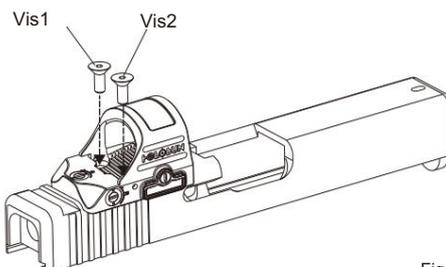


Fig. 5

Opération de visée

Trois modes de fonctionnement sont disponibles : mode automatique, mode manuel et mode de verrouillage. Voir Fig 6.

1. Mise sous tension : appuyez et relâchez l'un des boutons de luminosité (« + » ou « - ») pour allumer le viseur.
2. Mise hors tension : appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pour éteindre l'alimentation et le capteur de mouvement. Appuyez et maintenez le bouton « - » pendant 3 secondes pour changer de réticule entre cercle + point, point ou cercle.
3. Mode de fonctionnement : Trois modes sont disponibles dans l'ordre suivant : Mode automatique -> Mode manuel -> Mode de verrouillage.
 - 1) Mode automatique : fonctionne avec une cellule solaire et une batterie interne. Alimentation bidirectionnelle : selon la luminosité ambiante, le viseur bascule automatiquement entre l'alimentation par batterie et l'alimentation par cellule solaire. Fonctionne quelles que soient les conditions d'éclairage. Le mode automatique est le réglage par défaut.
 - a) En mode automatique, la luminosité du réticule est automatiquement ajustée pour correspondre à l'éclairage ambiant.
 - b) La batterie compensera l'énergie si la cellule solaire ne peut pas alimenter le réticule seule.
 - c) Si la luminosité est suffisamment faible, le viseur basculera automatiquement sur batterie. Lorsque la batterie est utilisée, vous pouvez régler la luminosité du réticule à l'aide des boutons « + » et « - » pour passer d'un niveau de luminosité élevé à un niveau bas.

- 2) Mode manuel :
 - a) Passez du mode Auto au mode Manuel en maintenant le bouton « + » enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le réticule clignote une fois.
 - b) Réglage de la luminosité : Le mode manuel propose 12 niveaux de luminosité du réticule. Les niveaux 1 et 2 sont compatibles NV, le niveau 12 étant le plus lumineux. Appuyez sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la luminosité.


- 3) Mode de verrouillage :

Passez du mode manuel au mode verrouillage en maintenant le bouton « + » enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote une fois. En mode verrouillage, une pression brève sur les boutons « + » ou « - » ne modifie pas les paramètres. Pour quitter le mode verrouillage, maintenez à nouveau le bouton « + » enfoncé pendant 3 secondes ; le voyant clignote une fois, puis passe en mode automatique.

4. Réglage de l'heure de veille :
 - 1) Veuillez noter que votre point rouge entrera automatiquement en mode veille après 10 minutes d'inactivité.
 - 2) Le viseur se réveillera instantanément et s'allumera à chaque mouvement détecté selon les derniers paramètres enregistrés.
 - 3) Le réglage par défaut de la minuterie de mise en veille est de 10 minutes, mais il existe 4 réglages parmi lesquels choisir.
 - i. Appuyez sur le bouton « + » pendant 10 secondes pour accéder au mode de réglage du temps de veille. Quatre options sont disponibles : 10 min, 1 h, 12 h ou le mode veille est désactivé.
 - ii. Appuyez brièvement sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner un réglage de mise en veille. Le voyant clignote pour indiquer le réglage sélectionné : 1 = 10 min, 2 = 1 h, 3 = 12 h ou 4 = mode veille désactivé.
 - iii. Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pour enregistrer le réglage de la minuterie de veille (cela éteindra le viseur).

5. Opération spéciale :
 - 1) Alimentation par cellule solaire : si la tension de la batterie est inférieure à 2,2 V CC, veuillez la remplacer. Le viseur continuera de fonctionner si la lumière ambiante est suffisante pour alimenter la cellule solaire.
 - 2) Pour réduire la consommation d'énergie lorsque votre batterie est faible et/ou que la lumière ambiante est faible, vous pouvez désactiver le cercle 32MOA en maintenant le bouton « - » enfoncé pendant environ 3 secondes.

6. Remarque :
 - 1) Fonction mémoire : le viseur mémorisera le dernier réglage de luminosité enregistré lors de la mise sous tension et hors tension.
 - 2) Avertissement de batterie faible : si la tension de la batterie est inférieure à 2,2 Vdc, le réticule clignotera lentement.

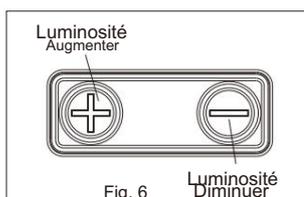

3

Mise à zéro

- 1) Ce viseur a été réglé en usine à un zéro d'environ 25 mètres et devrait nécessiter un réglage minimal pour atteindre zéro.
- 2) Le réglage de l'élévation se trouve sur le dessus de la partie arrière du boîtier, tandis que le réglage de la dérive se trouve sur le côté droit. Ce réglage s'effectue en insérant l'extrémité plate de l'outil fourni dans la fente de la tourelle et en le faisant tourner. Voir figure 7.
- 3) Les réglages de dérive et d'élévation sont d'environ 1 MOA par clic.
- 4) Chaque clic de réglage a une valeur d'environ 1 MOA, soit 1 pouce à 100 yards (1/2" à 50y ; 1/4" à 25y). Lors du réglage à 25 yards, si vos impacts sont 2 pouces plus bas et 1 pouce à droite, vous devrez ajuster l'élévation de 8 clics vers le haut (sens antihoraire) et de 4 clics vers la gauche (sens horaire).
- 5) La plage de réglage maximale est de ± 50 MOA à partir du centre.

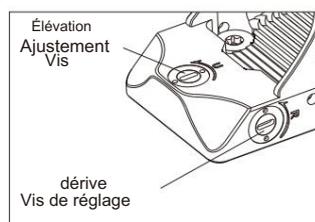


Fig 7

Outils : clé

1. La languette plate est utilisée pour régler la dérive et l'élévation.
2. Clé Torx T10 pour vis.

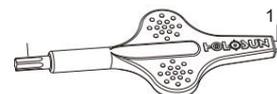


Fig. 8

Entretien et soins

Cet appareil est un instrument de précision qui nécessite un entretien raisonnablement soigneux. Les conseils suivants visent à garantir sa longévité. Les lentilles optiques sont en verre optique multicouche. Lors du nettoyage des lentilles, soufflez la poussière en surface, humidifiez-les avec un nettoyant pour lentilles ou de l'eau claire, puis essuyez les taches avec un chiffon spécial, du coton doux ou un chiffon en microfibre. Évitez de toucher la surface du verre avec un chiffon sec ou du papier absorbant. N'utilisez pas de solvants organiques tels que l'alcool ou l'acétone. Aucun entretien particulier n'est requis pour la surface du boîtier. N'essayez pas de démonter l'appareil, car les pièces internes sont spécialement nettoyées et scellées et bénéficient d'un traitement antibuée. Toute tentative de ce type annulerait la garantie.

Garantie limitée

Nous offrons à l'acheteur initial une garantie limitée à vie, à compter de la date d'achat, sur les pièces et la main-d'œuvre. À notre entière discrétion, nous réparerons ou remplacerons gratuitement les produits défectueux dans des conditions normales d'utilisation, à l'exclusion des frais de livraison, qui seront à la charge de l'acheteur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages accessoires, indirects ou spéciaux découlant de l'utilisation ou des performances de ce produit. Cette garantie est nulle si le produit a été mal utilisé, modifié, négligé ou démonté avant son retour. Veuillez consulter www.holosun.com pour obtenir des informations complètes et actualisées sur la garantie et les autres conditions.

HS507C X2 Viseur réflexe

HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.
www.holosun.com

Service client

Téléphone : (909) 594-2888
Télécopieur : (909) 598-4888
Courriel : warranty@holosun.com



WARNING : Cancer and
Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov